

FICHA DE INTERVENÇÃO NO ARVOREDO

OBRA

Ficha Obra nº 13-2026

DATA: 17/03/2026

Espécie:	<i>Celtis australis</i>
Local:	Rua Ferreira Borges
Código SIG do espaço verde:	Não se aplica
Toponímia do espaço verde:	Não se aplica
Freguesia:	Campo de Ourique
Zona Territorial:	Centro-Histórico
Fundamentação:	Os exemplares listados têm de ser removidos por estarem em mau estado geral, ficando assim mais susceptíveis a roturas, devido à obra de requalificação da Rua Ferreira Borges.
Tipo de Intervenção:	Abate de 5 exemplares em caldeira
Execução por:	CML - Empresa "outsourcing" (obra SRU)
Substituição por:	<i>Celtis australis</i>
Enquadramento da publicitação de acordo com Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa:	24º
Nº de árvores de compensação (Despacho 1/GVAFP/2022):	5
Espécie:	<i>Ceratonia siliqua</i>
Tipo de local:	Espaço Verde
Localização e/ou código SIG do Espaço verde:	712
Nº total de árvores a plantar: (substituição + compensação):	10

FICHA DE INTERVENÇÃO NO ARVOREDO

OBRA

Anexo I - Listagem do arvoredo a remover

Código SIG	Espécie	PAP (cm)	Avaliação visual	Intervenções propostas
27345	<i>Celtis australis</i>	200	Exemplar de grande porte com inclinação acentuada para a via, copa equilibrada em relação ao eixo de inclinação. Lesão no fuste parcialmente compartimentada com lenho apodrecido e carpóforo de <i>Inonotus rickii</i> .	Abate.
27984	<i>Celtis australis</i>	112	Exemplar estiolado muito inclinado por coabitação com os exemplares de ambos os lados, copa encontra-se em coabitação com o alinhamento do lado oposto da rua. Lesão no fuste, provável consequência de embate de veículo que circulava na via.	Abate.
28497	<i>Celtis australis</i>	173	Exemplar com fuste inclinado para a via e cavidades no fuste e base de pernada com lenho apodrecido e carpóforos de <i>Inonotus rickii</i> . Caldeira com lixo e levantada do lado do passeio, provavelmente por tensão das raízes para suportar o peso para o lado da via.	Abate.
28499	<i>Celtis australis</i>	138	Exemplar apresenta várias lesões ao longo do fuste, com pelo menos 5 carpóforos <i>Inonotus rickii</i> . Ramo estiolado extenso para o exemplar 28519.	Abate.
28876	<i>Celtis australis</i>	114	Exemplar de fuste reto e copa equilibrada. Lesão no fuste com bordos de compartimentação e presença de carpóforo de <i>Inonotus rickii</i> . Lesão extensa na base de pernada e cavidade de antiga pernada.	Abate.



FICHA DE INTERVENÇÃO NO ARVOREDO

OBRA

Anexo II – Localização do arvoredo a remover


Legenda:

- Árvore existente
- Cepo
- Árvore a abater

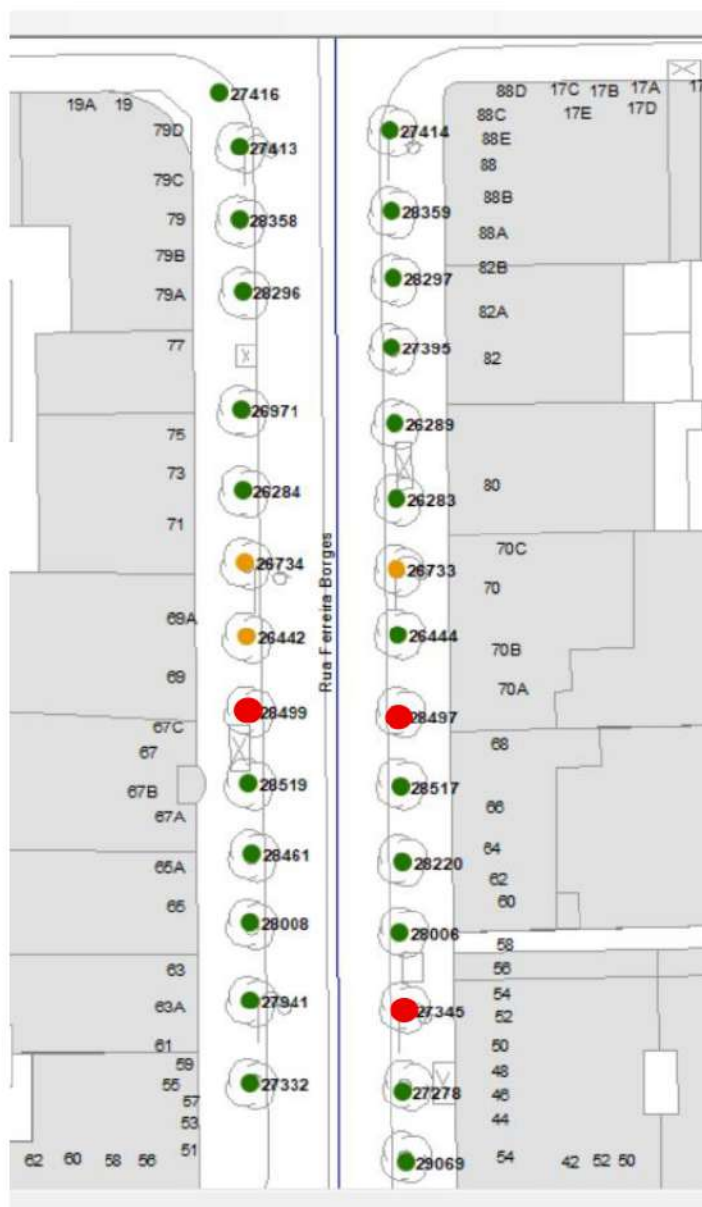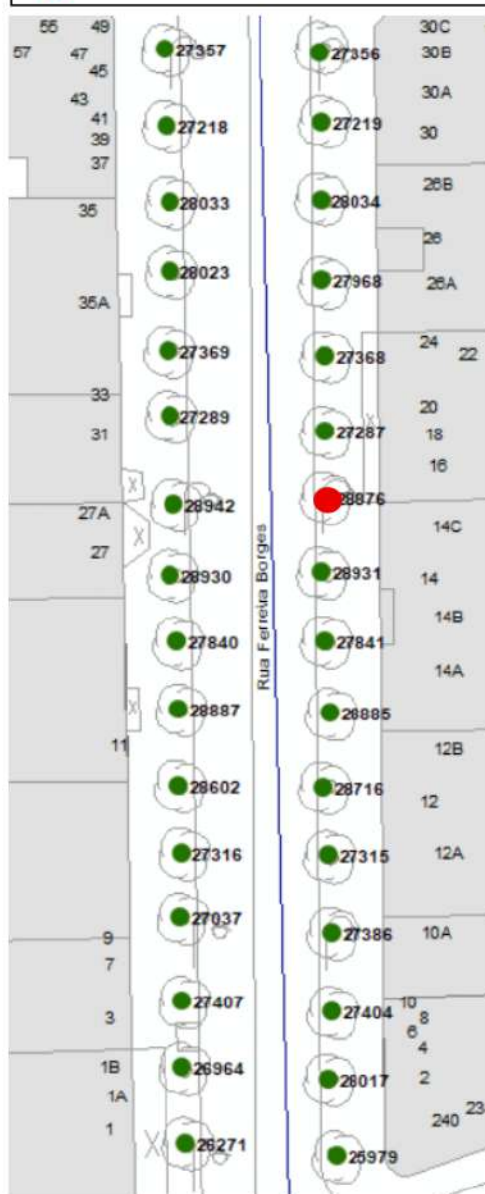

FICHA DE INTERVENÇÃO NO ARVOREDO

OBRA

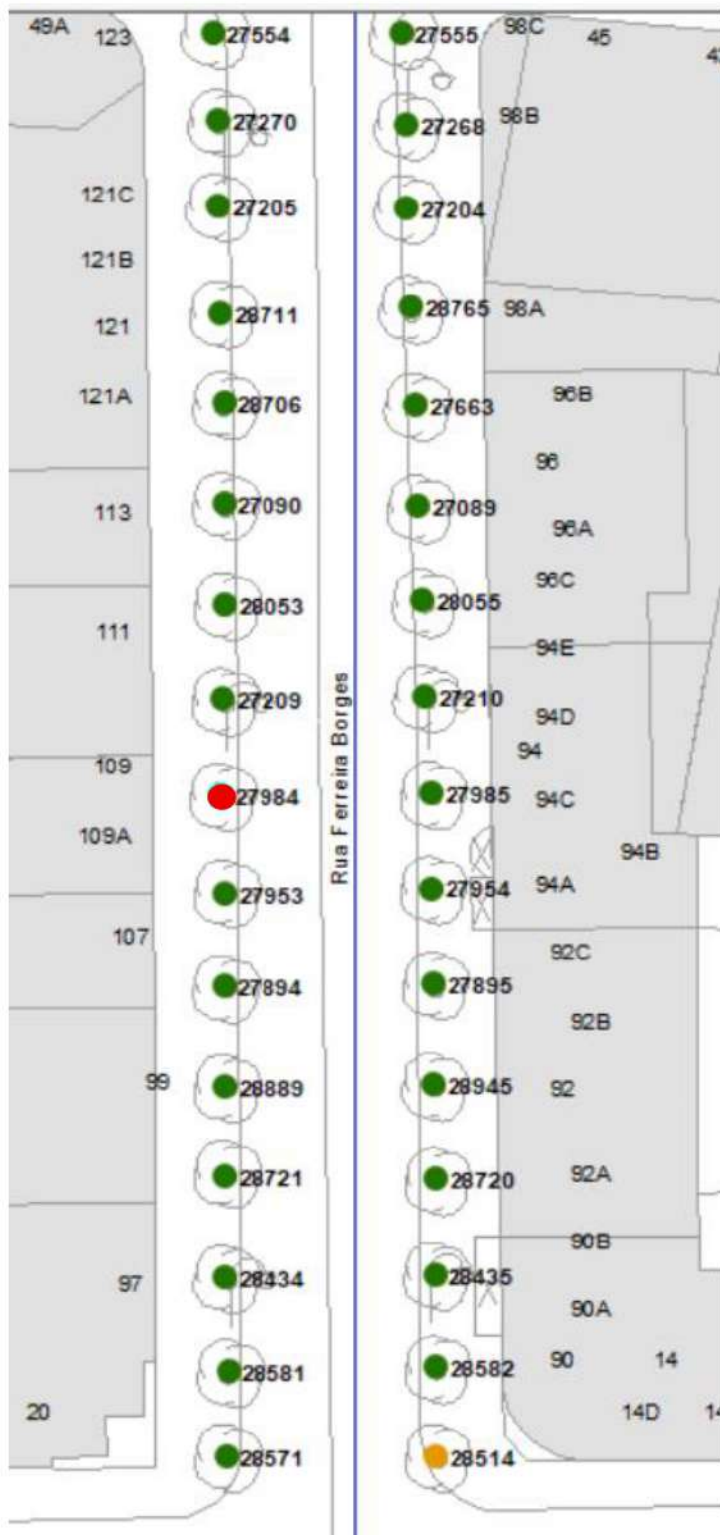

FICHA DE INTERVENÇÃO NO ARVOREDO

OBRA

Anexo III – Fotos do arvoredo a abater




Exemplar 27345 – *Celtis australis*



Exemplar 27984 – *Celtis australis*

FICHA DE INTERVENÇÃO NO ARVOREDO

OBRA

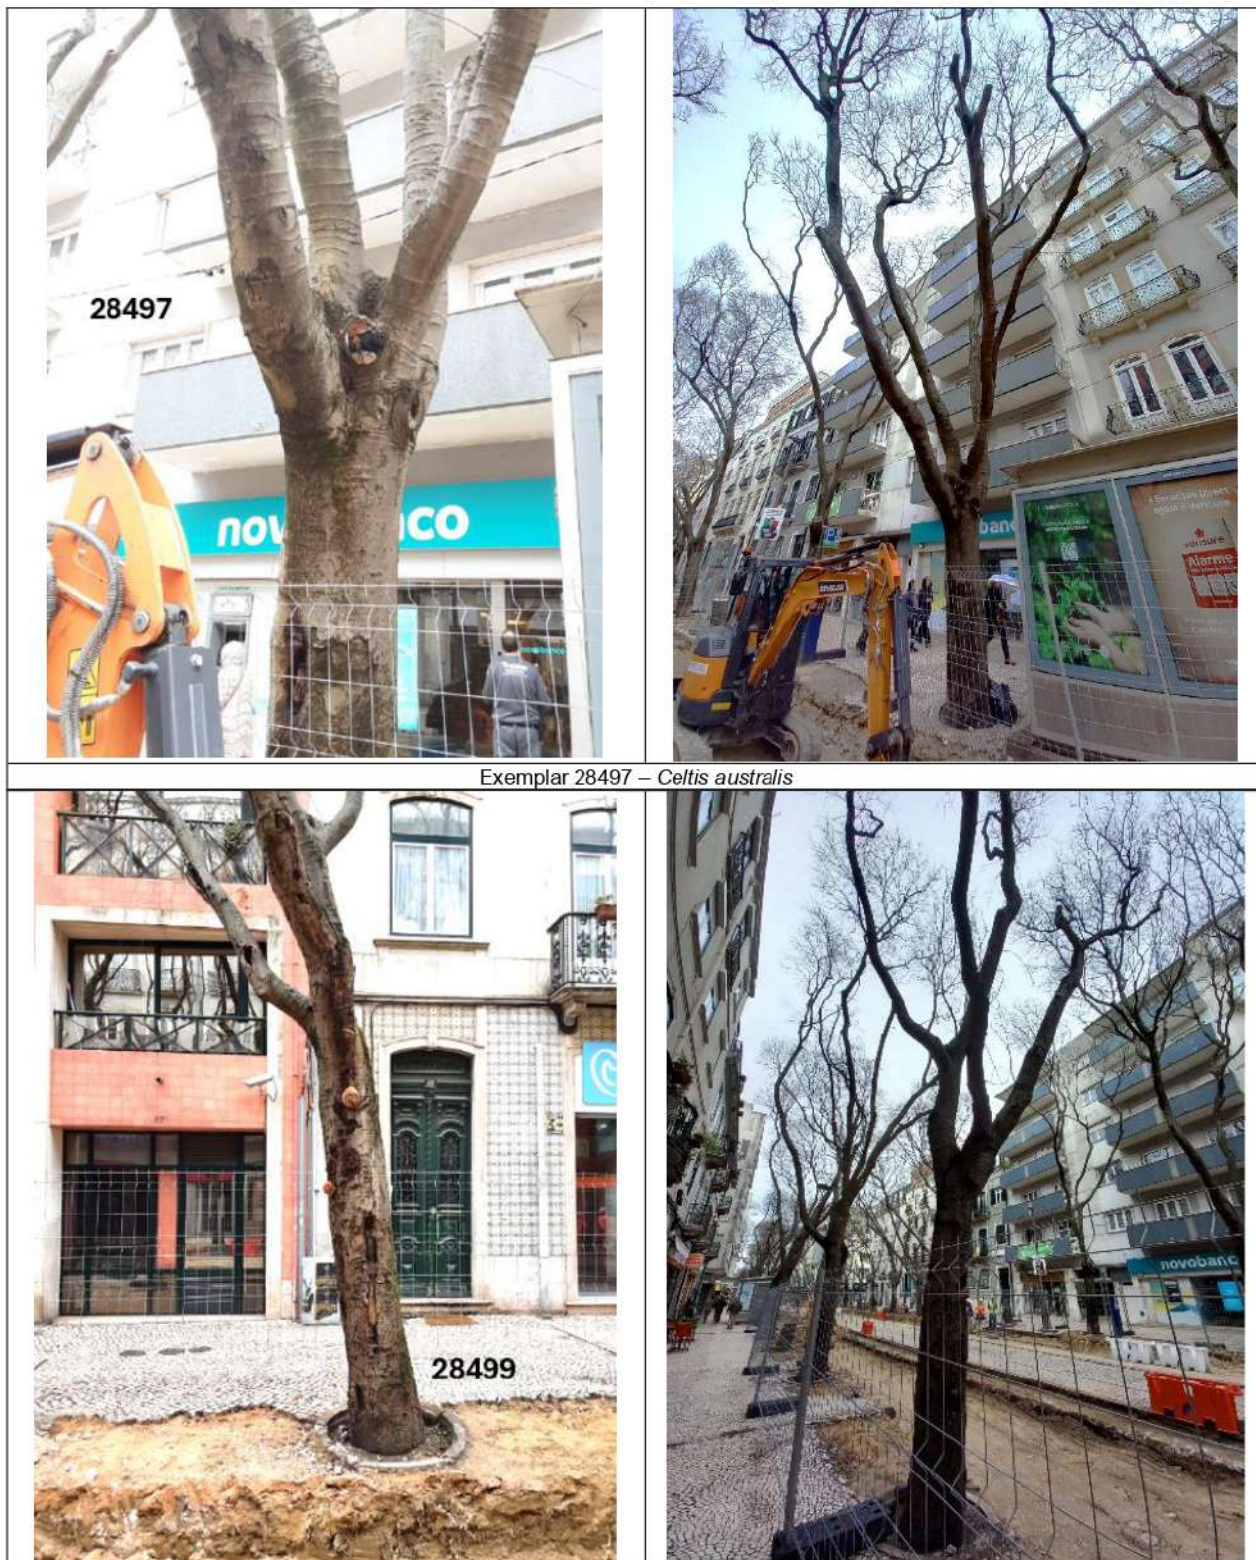

FICHA DE INTERVENÇÃO NO ARVOREDO

OBRA

Exemplar 28499 – *Celtis australis*



Exemplar 28876 – *Celtis australis*

FICHA DE INTERVENÇÃO NO ARVOREDO

OBRA

Anexo IV – Localização das árvores de compensação

